01-09-2015Transporthinweise.doc

- Vor dem Transport sollte eine Datensicherung ausgeführt werden.

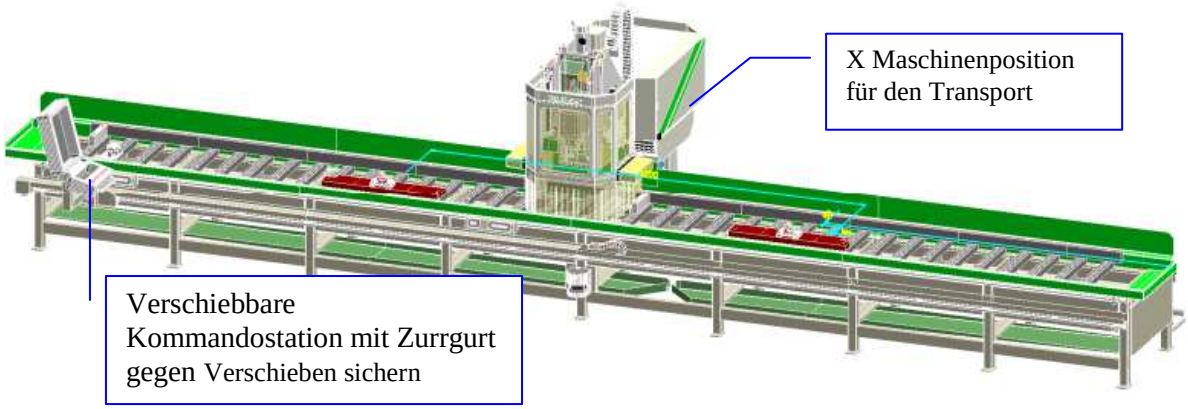

- Maschineschlitten mitte Maschine positionieren.
- Y-Achse nach vorne (Y Minus) verfahren
- Z-Achse nach unten Positionieren und Spindel auf einem Holzteil aufsetzen lassen damit die Z-Achse im stromlosen Zustand nicht nach unten rutschen kann.







- X-Schlitten mit Zurrgurte gegen seitliches verschieben sichern.

- Maschine ausschalten und Stromlos machen.

Für kurze Transportwege auf Transportrollen muss der Schaltschrank nicht von der Maschine getrennt werden.
Schaltschrank kann mit einem Hubwagen nachgeführt werden

- Maschine losschrauben
- Für Kranentladungen sind am Maschinengestell Schekelgewindebohrungen M24 angebracht

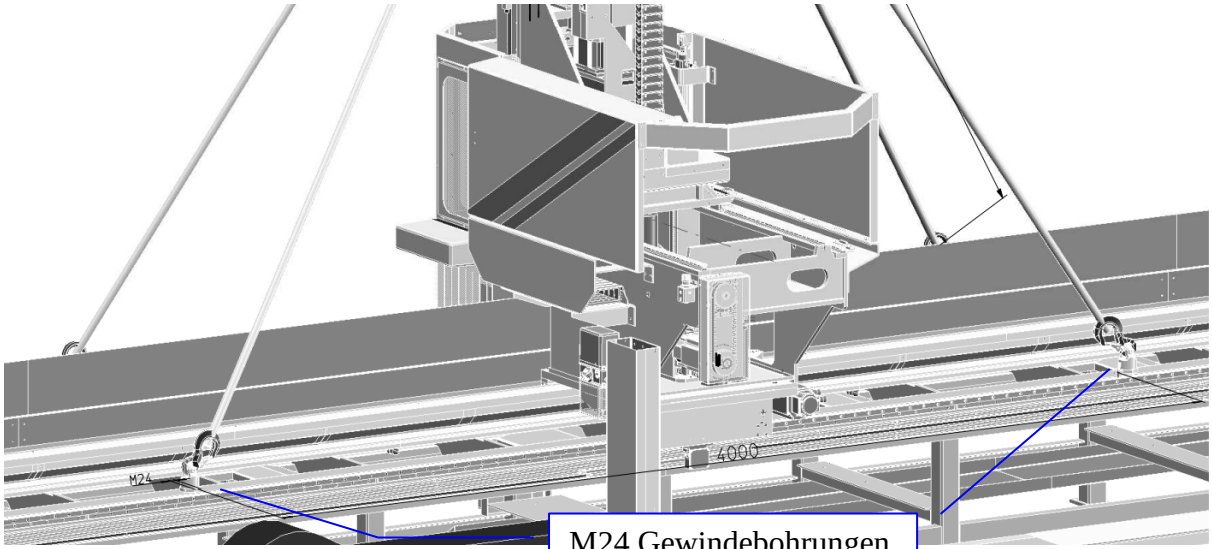

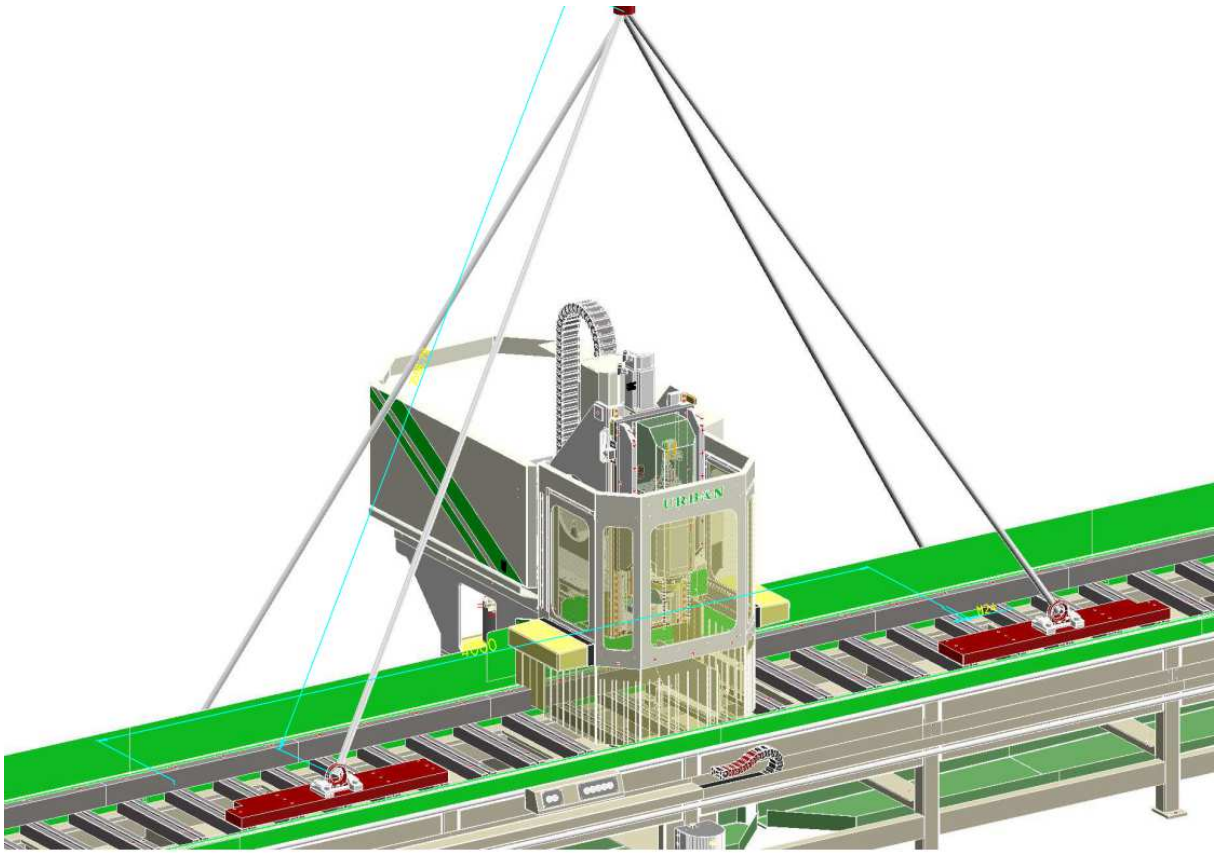

- Am Tisch sind für das Krangehänge Kranverladeplatten T004534 mit Schekel zu montieren.

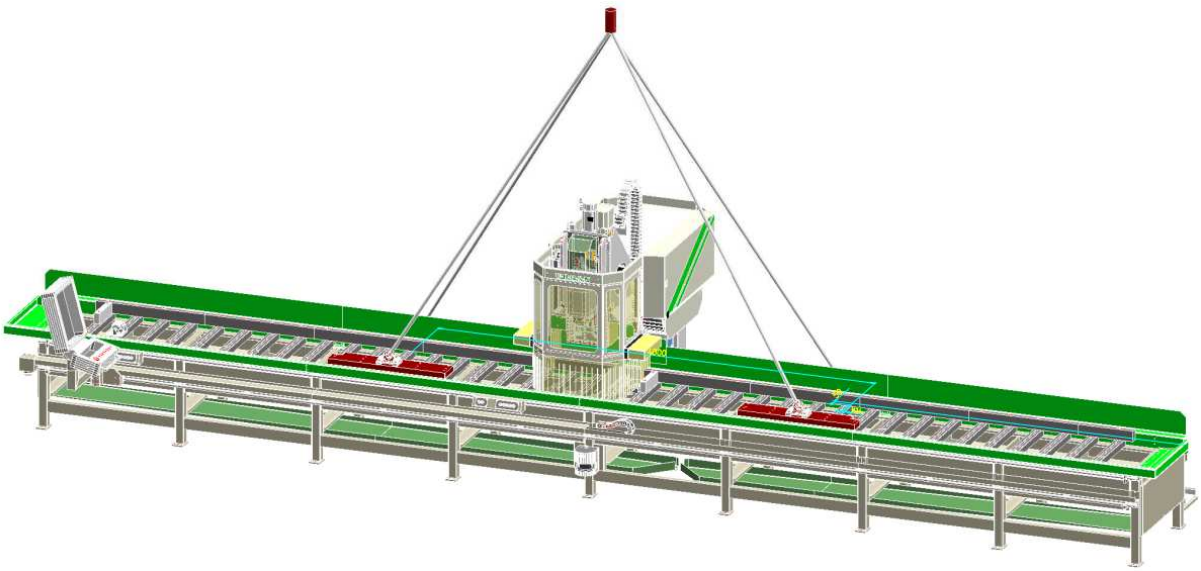

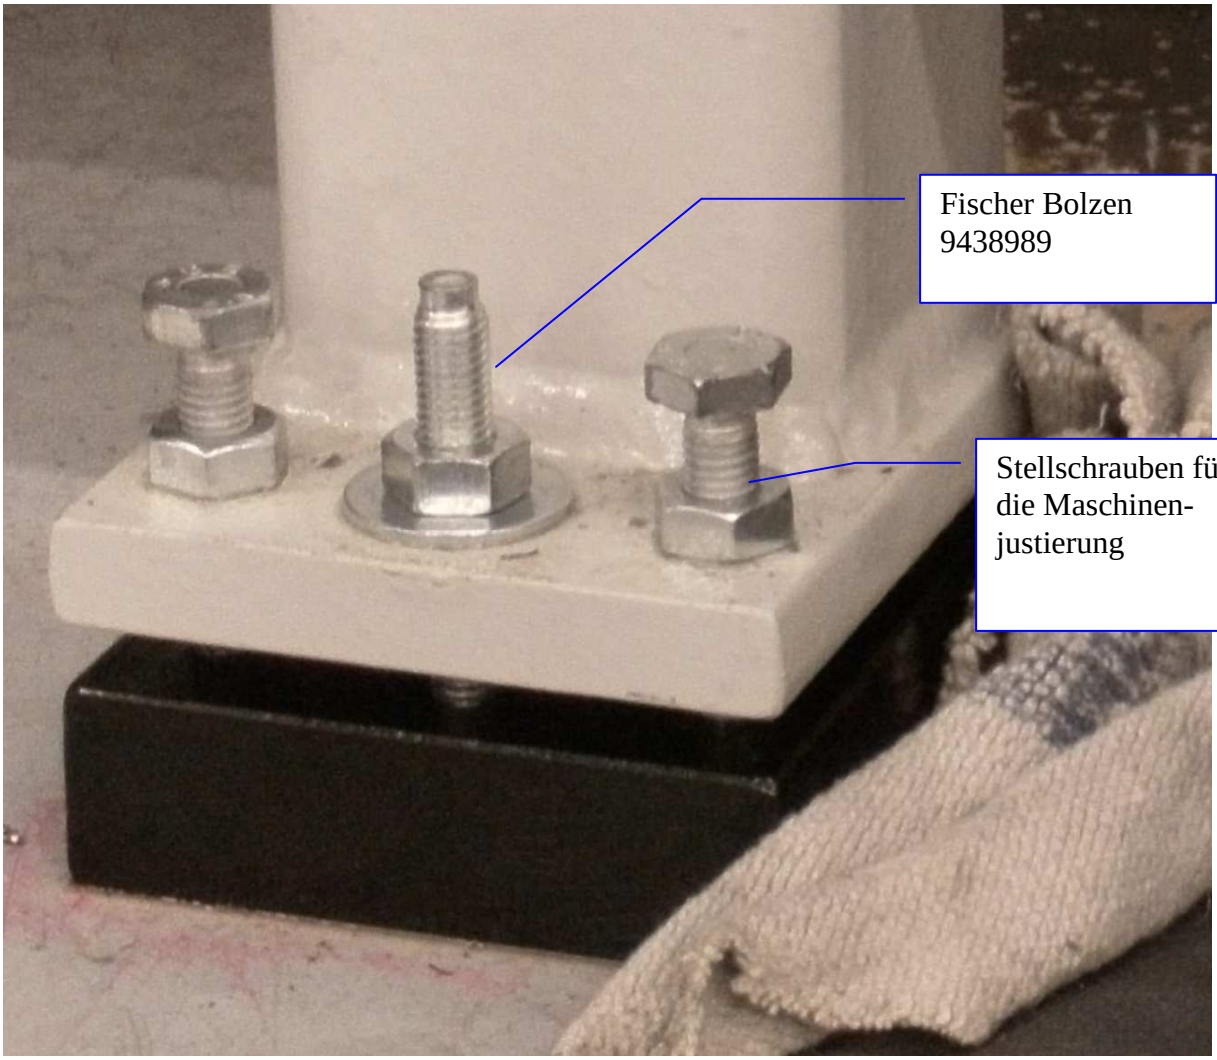

Maschine wird mit 18 Stück Fischer-Bolzen verzinkt FBN 10-15+23 mit der Artikelnummer 9438989 befestigt.