Transportdaten

Maschine

Länge	m	2.9
Breite	m	2,6
Höhe	m	2,3
Gewicht		
• mit starrem Tisch und Werkzeugwechsler	ca.kg	6 500

Erforderliche Transportmittel

Falls die von DECKEL MAHO vorgeschriebenen Anschlagmittel, Hebezeuge und Hilfsmittel nicht verwendet werden, übernimmt DECKEL MAHO keine Haftung für Sach- und Personenschäden.

Maschine

Für den Transport der Maschine ohne Verpackung sind folgende Transport- bzw. Anschlagmittel erforderlich:

- Lastaufnahme (1)
- Zylinderschrauben (2)

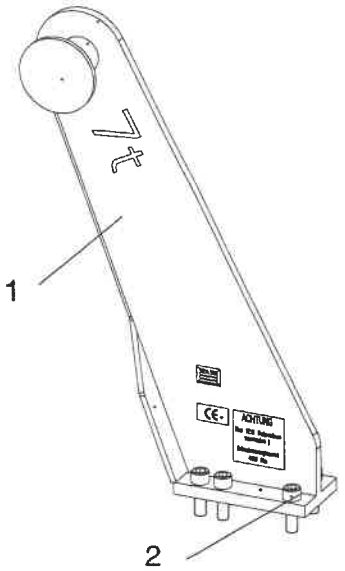

Schaltschrank

Der Schaltschrank ist an der Maschine befestigt und wird zusammen mit der Maschine transportiert.

Transport ohne Verpackung

Transportieren Sie Maschine, Schaltschrank und Zubehör vorsichtig.

- Auf keinen Fall an empfindlichen Teilen wie Bedienpult, Hebel, Verkleidung oder Spritzschutzeinrichtung anheben, abstützen oder anschieben!
- Wenn erforderlich, Hebeeisen nur in den Aussparungen im Maschinenfuß ansetzen.
- Beachten Sie das jeweilige Transportgewicht (siehe „Technische Information").
- Maschine, Steuerung, elekrische Einrichtung, Zubehör und Steckverbindungen vor Feuchtigkeit schützen.





Transportvorrichtung

- Spindelstock nach rechts fahren und Lastaufnahme (1) mit 6 Zylinderschrauben (3) - M 24x70 DIN 912 12.9 - oben am Maschinenständer befestigen.
  Anzugsmoment 400 Nm.

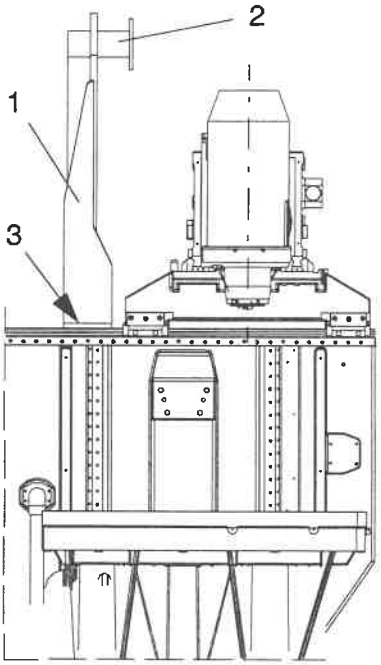

GEFAHR!

Unfallgefahr durch Materialbruch!
Gewindeelemente ganz einschrauben.

- Kranhaken in Tragstange (2) einhängen.

GEFAHR!

Unfallgefahr durch Kippen oder Materialbruch!
Maschine niemals mit der Montageöse anheben, da die Montageöse die Belastung nicht aushält.

Maschine losschrauben

bei Anlieferung vom Transportboden losschrauben und Abstützungen (Transportbohlen) entfernen.

Türen der Maschine schließen und gegen selbständiges Öffnen sichern.

Maschine anheben

ACHTUNG!

Prüfen Sie vor dem Anheben und Abtransportieren, ob alle Anschlüsse entfernt sind.
Maschine vorsichtig anheben und darauf achten, daß die Maschine gerade hängt.